


Asada

環境を守る親切ツール

バンドソー ビーバー 6・6F

取扱説明書

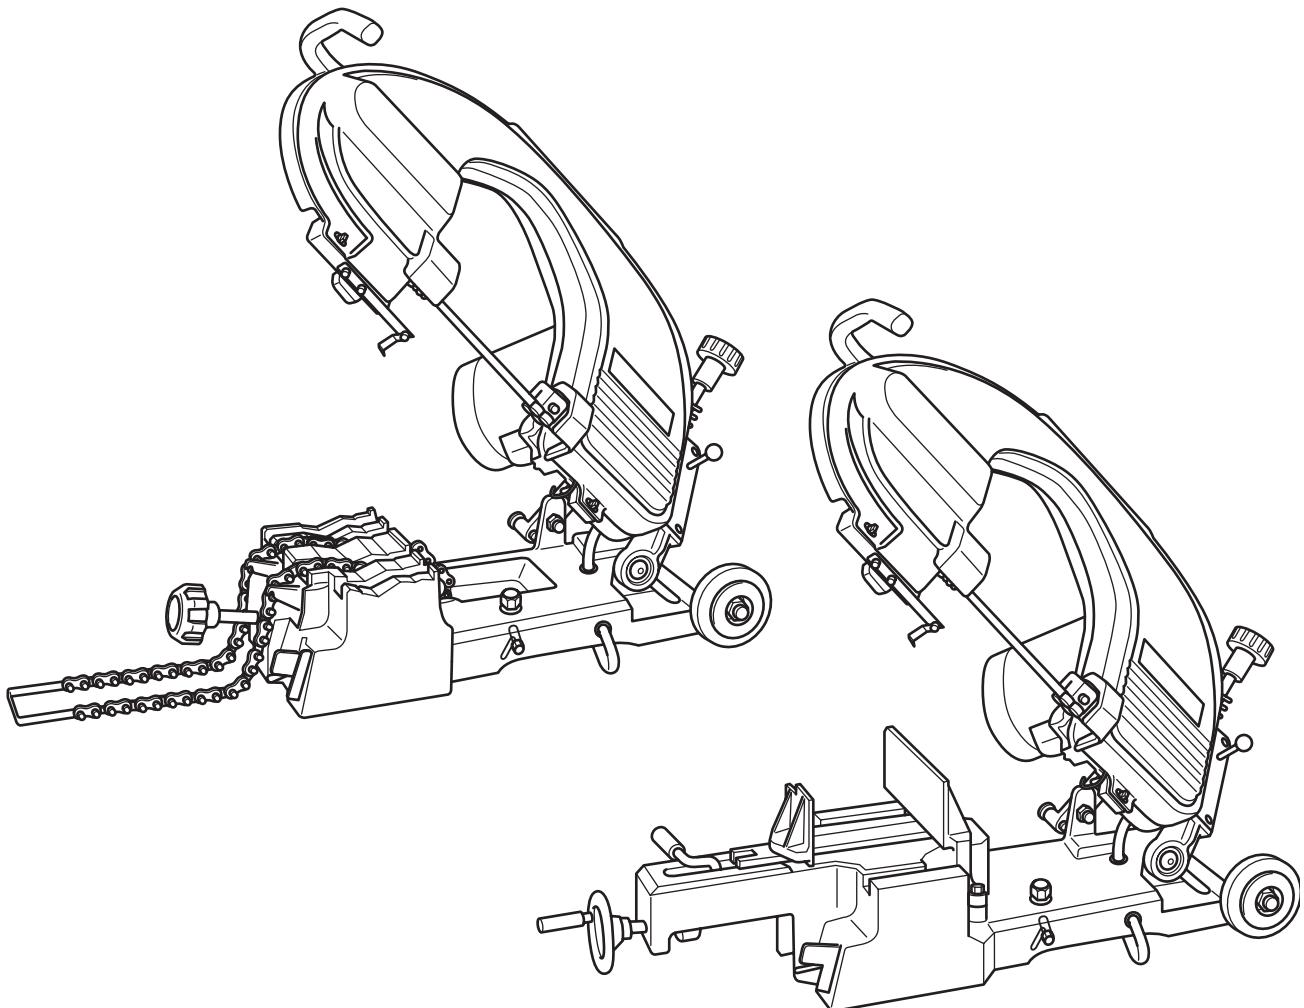

[ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。]

ビーバー 6・6F

安全にご使用いただくために

このたびは、バンドソービーバー6・6Fをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本機の性能を充分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を使用用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は改良のため、予告なしに変更することがあります)

警告表示の分類

本書および本機に使用している警告表示は、3つのレベルに分類されます。



本機に接触または接近する使用者、第三者等がその取り扱いを誤つたり、その状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く差し迫った危険な状態。



本機に接触または接近する使用者、第三者等がその取り扱いを誤つたり、その状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。



本機に接触または接近する使用者、第三者等がその取り扱いを誤つたり、その状況を回避しない場合、軽症または中程度の障害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。

記号



感電




刃物




巻込まれ



はさまれ

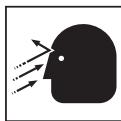

飛散

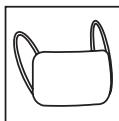

マスク



爆発



火炎



やけど



転倒



アース



回転物




その他



取扱説明書

警告シール

□本機には次の1つの警告シールが貼付してあります。 安全確保のための説明が書かれていますので
きれいに保ち、はがれたり、見づらくなった場合は、弊社へ請求してください。そして必ず同じ場
所に貼り直してください。

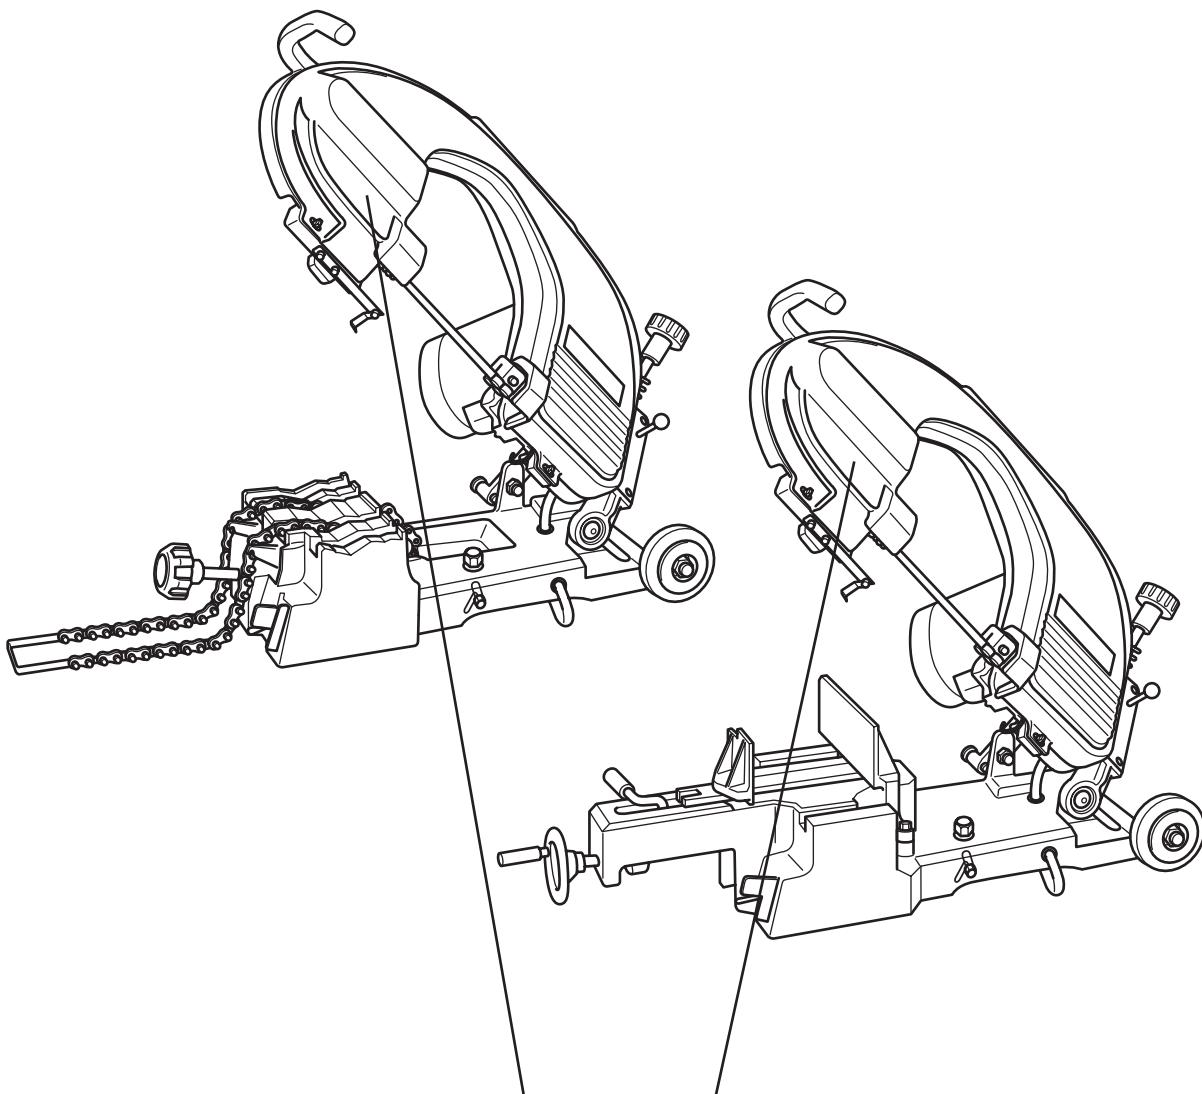

警 告

- ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みの上お使いください。
- 回転部(特に刃物)には、手や顔を近づけないでください。
- 刃物交換時には、電源コードを抜いてください。
- 電源コードを差し込むときは、スイッチがOFFになっている事を必ず確かめてください。

ビーバー 6・6F

ご使用上注意

!**危険**



- ◆感電し、死亡することがあります。必ずアースをしてください。
- ◆濡れた手で電源プラグを電源コンセントに差し込まないでください。
- ◆雨中や本機内部に水の入りやすい場所では、使用しないでください。
- ◆電源プラグ、電源コードや延長コードが損傷していたら、すぐに交換してください。
- ◆電源コードを持って電源から引き抜いたり、コードの上に本機を置いたりしてコードを損傷させないでください。
- ◆延長コードはアース線を備えた3芯キャプタイヤケーブルを使用し、屋外使用の場合は特に気を付けて丈夫な物をご使用ください。

!**警告**



- ◆発熱、発煙、発火の原因となるので、電源電圧は100Vでご使用ください。
- ◆切断時に押し込む等の過負荷でモータが停止するような無理な使い方はしないでください。
- ◆電源プラグ、電源コードや延長コードが損傷していたら、すぐに交換してください。
- ◆本機が発熱や発煙した場合は、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。



- ◆アース線をガス管に取り付けると爆発の恐れがあります。絶対にしないでください。
- ◆引火、爆発の恐れがあるのでガソリン、シンナー等の可燃性の液体やガスの近くでは使用しないでください。



- ◆本機はスイッチを切っても、惰性で刃が回転します。動いているノコ刃や回転部に触れないでください。
- ◆切断面は鋭利になっています。直接手で触れないでください。
- ◆ノコ刃や回転部に触れる場合は、本機のスイッチをOFFにし電源プラグを抜いてください。




- ◆電源プラグを電源に差し込むときは、スイッチがOFFになっていることを確認してください。スイッチがONの状態で電源に差し込むと、本機が急に動き事故の原因になります。




警告



- ◆使用中は、回転部に手や顔を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、ケガをします。
- ◆切断作業時等の作業は手袋を使用しないでください。巻き込まれてケガをします。
- ◆ノコ刃は作業中に回転します。ネクタイ、ネックレスや袖口の開いた服装は巻き込まれてケガをします。着用しないでください。
- ◆長い髪は回転部に巻き込まれてケガをします。帽子やヘアカバー等で覆ってください。
- ◆本機を使用しない場合や、停電、保守、点検の場合はスイッチを OFF にして電源プラグを抜いてください。本機が急に動き事故の原因になります。
- ◆のこ刃を回転させたまま放置しないでください。他の人が巻き込まれて事故の原因になります。
- ◆長い材料を切断する場合には、パイプ受け台を使用してください。材料の重みで本機が浮き上がる等により不安定になるばかりでなく、切断精度の悪化や機械の故障・事故の原因になります。

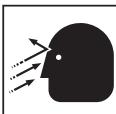

- ◆切粉が目に入る恐れがあります。切断中は保護メガネをご使用ください。
- ◆切粉をエアーで吹き飛ばさないでください。目に入り失明することがあります。

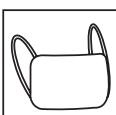

- ◆粉じんが口や鼻に入る恐れがあります。粉じんの多い加工では、防じんマスクをご使用ください。
- ◆十分な、防塵対策や飛散防止対策をしてください。
特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
- ◆アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
アスベストは、人体に肺がん等の重大な健康被害を発症させる物質です。



- ◆切断直後の断片は高温になっています。直接手で触れないでください。
- ◆重量物ですので、特に持ち上げるときはひざを曲げ、腰に負担がかからないようにしてください。
- ◆切粉が付着した状態での運搬は滑りやすいので、持ち上げるとき及び運搬中に足の上に落とさないでください。
- ◆本機が転倒しケガをします。傾斜していたり、不安定な場所には設置しないでください。



ビーバー 6・6F



警告



- ◆転倒してケガをしますので無理な姿勢で作業をせず、足元をしっかりさせてください。
- ◆疲労、飲酒、薬物等の影響で作業に集中できないときは使用しないでください。
- ◆スイッチを ON にする前に、点検や調整に使った工具を本機から取り除いてください。
- ◆指定の付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。
- ◆運転中本機の異常（異臭、振動や異常音等）に気付いたときはただちに停止し、本書の「修理・サービスを依頼される前に」を参照してください。
- ◆修理はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ◆本機は該当する安全規格に適合していますので、改造しないでください。



注意



- ◆電源コードの上に本機や材料を置かないでください。コードを破損させ、漏電の原因になります。



- ◆フレームを下へ降ろすときに手をはさまないように、手の位置に注意してください。



- ◆長尺の材料をセットしたまま本機から離れないでください。材料でつまずきケガをします。



- ◆付属品の取り付けが不十分だと外れたり落ちたりし、ケガや事故の原因になります。本書にしたがって、確実に取り付けてください。



- ◆モータが過負荷で停止した場合は、必ずスイッチを OFF にしてください。スイッチが ON の状態で過負荷保護装置復帰ボタンを押すと、ノコ刃が回転し、事故やケガの原因になります。
- ◆使用前に本機に損傷がないか点検し、正常に作動するか確認してください。
- ◆長時間本機から離れるときは、電源プラグを抜いてください。
- ◆本機を落としたりぶつけた場合は、破損、亀裂、変形等がないか点検してご使用ください。異常があるまま、切断をしても精度がでない他、ケガや事故の原因になります。



注意



- ◆作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいにし充分な明るさを保ってください。
- ◆本機に担当者以外を近づけたり、操作したりしないよう管理してください。
- ◆本機を使用しないときの保管は、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所にしてください。
- ◆アスペスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。

目 次


1. 製品構成	
1) 各部の名称	8
2) 仕様	10
3) 別販売品	10
3-1) 被切断材とノコ刃及び切断精度選定表	11
2. 据え付け	
1) 運搬	12
2) 据え付け	12
3. 操作	
1) 運転前の準備	14
2) 材料を取り付ける（チェーンバイス式）	16
3) 切断作業	16
4) 材料を外す	16
2) 材料を取り付ける（平バイス式）	17
3) 切断作業	17
4) 材料を外す	17
5) 使用後の清掃	18
6) 保管	18
4. 保守・点検	
1) 各部の交換	
1-1) ノコ刃の交換	18
1-2) プーリゴムの交換	19
2) 斜断修正方法	
2-1) 斜断修正方法	20
2-2) 斜断修正方法（平バイス式）	21
3) 日常の点検と手入れ	22
5. 修理・サービスに依頼される前に	23
6. 配線図	24

ビーバー 6・6F

1. 製品構成

1) 各部の名称

バンドソー ビーバー 6

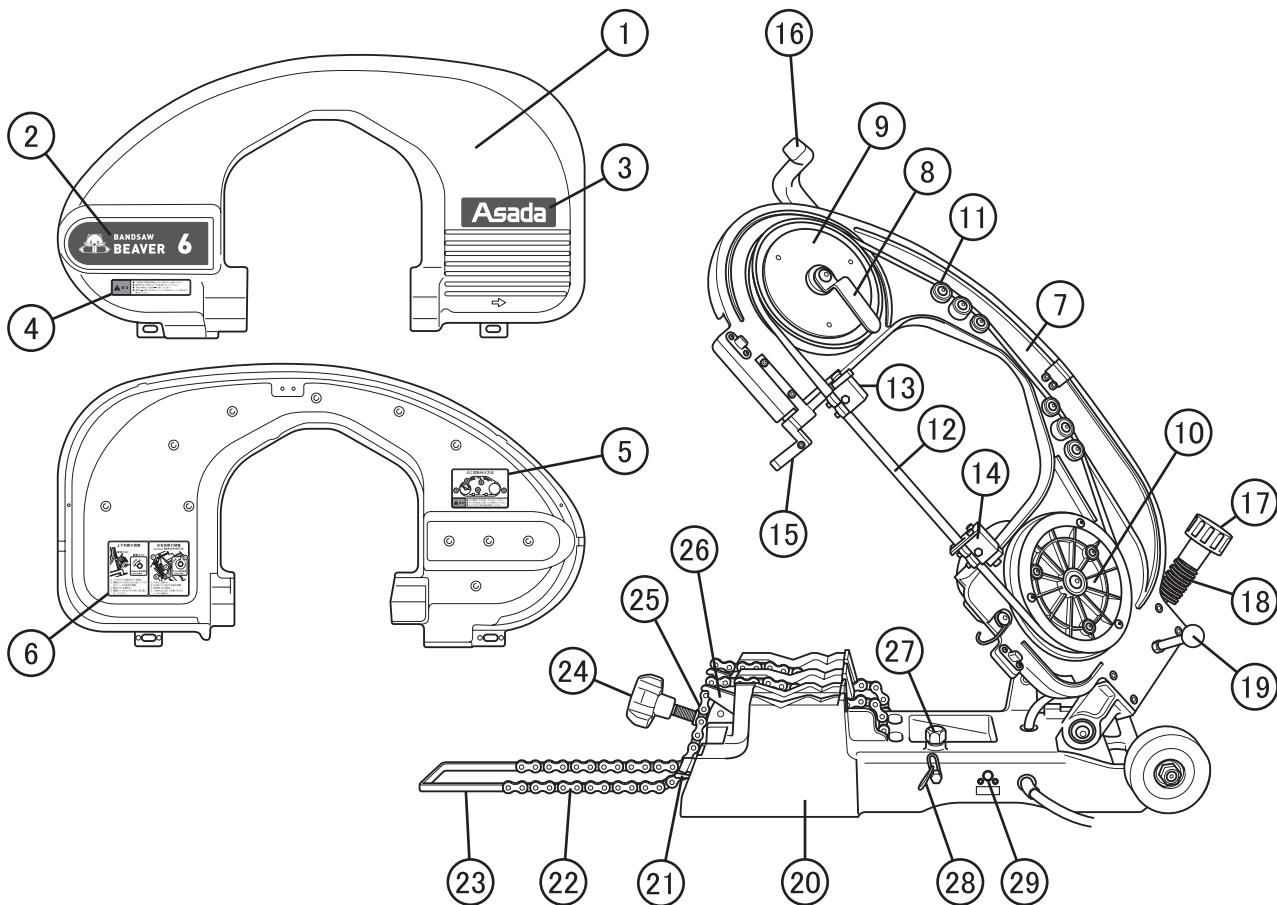

1. 前面カバー

8. テンションハンドル

15. ドッグ

2. ビーバープレート

9. 従動ブーリ

16. 把手

3. アサダプレート

10. 駆動ブーリ

17. 切断精度調整ノブ

4. 警告シール

11. ベアリング

18. 切断精度調整スプリング

5. ノコ刃交換シール

12. ノコ刃

19. コード掛け

6. 斜断調整シール

13. ノコ刃ガイド F


20. チェーンバイス本体

7. フレーム

14. ノコ刃ガイド R

21. スイッチ

バンドソー ビーバー 6F

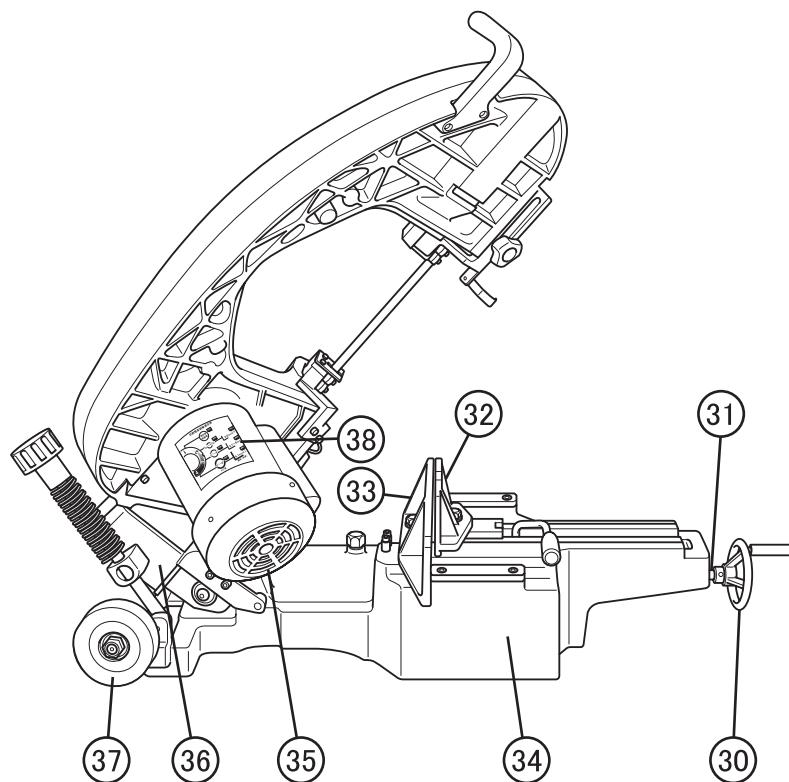

-
- | | | |
|--------------|------------------|---------------|
| 22. チェーン | 29. 過負荷保護装置復帰ボタン | 36. 軸受 |
| 23. チェーン把手 | 30. クランプハンドル | 37. キャスター |
| 24. クランプノブ | 31. クランプロッド | 38. 切断精度調整選定表 |
| 25. 送りネジガイド | 32. 口金F | |
| 26. クランパー | 33. 口金R | |
| 27. ストップボルト | 34. 平バイス本体 | |
| 28. フック用チェーン | 35. モータ | |
-

ビーバー 6・6F

2) 仕様

型 式	バンドソービーバー6		バンドソービーバー6 F
コードNo.	BB003		BB103
切断能力	丸	φ180 ※最小クランプ径: φ8	φ180
	角	□150	□150
	角度切		φ77(2 1/2) □75
のこ刃周速	0.72/0.90 m/s (50/60Hz)		
モータ	コンデンサ始動型モータ 100V (50/60Hz) 200W		
機体寸法(L×W×H)	975×415×415mm		
本体質量	42 kg		47 kg
付属品	70114 のこ刃 1本(14山) 86049 片口スパナ(10) 86003 六角棒レンチ(5)	70114 のこ刃 1本(14山) 86049 片口スパナ(10) 86003 六角棒レンチ(5) 86511 T型ソケットレンチ(17)	


★仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

3) 別販売品

コードNo.	品 名	単位	摘要
70120	のこ刃 SK 8山	10本	鋼材肉厚 10mm 以上
70121	のこ刃 SK 10山	10本	鋼材肉厚 8mm 以上
70110	のこ刃 SK 14山	10本	ガス管 15A 以上、鋼材肉厚 6.1mm 以上
70111	のこ刃 SK 18山	10本	ガス管 15A 以上、鋼材肉厚 3.7mm 以上
70112	のこ刃 SK 24山	10本	鋼材肉厚 3.6mm 以下、電線管薄鋼
70133	のこ刃 ハイス 8山	5本	鋼材肉厚 10mm 以上、ステンレス管肉厚 6.5mm 以上
70113	のこ刃 ハイス 10山	5本	鋼材肉厚 8mm 以上、ステンレス管肉厚 6.5mm 以上
70114	のこ刃 ハイス 14山	5本	ガス管 15A 以上、ステンレス管肉厚 4mm 以上
70602	のこ刃 ハイス 18山	5本	ステンレス管肉厚 4mm 以下、電線管薄鋼
70257	のこ刃 ハイス 24山	5本	ステンレス管肉厚 21mm 以下、電線管薄鋼
70142	のこ刃 グリットソー	5本	耐火二層管

パイプ受台 コード No. BS620

長尺物の切断には、パイプ受台をお使いください。

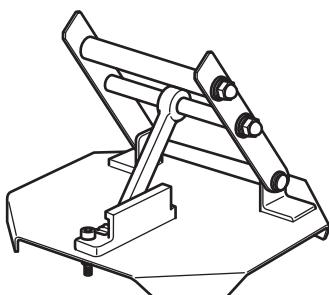

3-1) 被切断材とのこ刃及び切断精度選定表

● : 4 (重荷重) ○ : 3 (中荷重) ◎ : 2 (軽荷重) ☆ : 1 (超軽荷重)

		SK					ハイス					
		8山 No.70120	10山 No.70121	14山 No.70110	18山 No.70111	24山 No.70112	8山 No.70133	10山 No.70113	14山 No.70114	18山 No.70602	24山 No.70257	グリットソー No.70142
ガス管 (A)	10以下				○					○		
	15~40		◎	○				◎	○			
	50~100		○					○				
	125~150	●						●				
電線管	薄鋼			○						○		○
	厚鋼		○	○	○			○	○	○		
鋼材 (丸棒・型棒) (肉厚・mm)	2.9以下			○	○							○
	3.0~3.9			○	○					○		○
	4.0~4.9		○	○				○	○			
	5.0~6.9	○	○				○	○				
	7以上	●	●	●			●	●	●			
ステンレス管 (肉厚・mm)	2.0以下										○	
	2.1~2.9										○	
	3.0~3.9									○	○	
	4.0~4.9							○	○			
	5.0~6.9						○	○				
	7.0~13.5					○	○	●				
	13.6~18.2					●	●					
耐火二層管 (A) (トミジパイプ)	40~100						○注:3)	○注:3)				●
	100~125						●注:3)	●注:3)				●
塩ビ管			☆	◎				☆	○			
鋳鉄管 (モルタルライニングは除く)		○	○				○	●				

注：1) のこ刃の選定は、被切断材の肉厚内に2山(2P)以上ある事を基準に山数を選んでください。

2) 上記表は目安ですので、被切断材の形状に応じてのこ刃及び切断精度調整位置を選定してください。

3) 耐火二層管の切断には、グリットソーをお勧めです。



警告



◆グリットソー使用時には、防塵マスクを着用してください。

ビーバー 6・6F

2. 据え付け

1) 運搬



警告



- ◆重量物ですので、特に持ち上げるときはひざを曲げ、腰に負担がかからないようにしてください。
- ◆切粉が付着した状態での運搬は滑りやすいので、持ち上げるとき及び運搬中に足の上に落とさないでください。

2) 据え付け



危険



- ◆感電し、死亡することがあります。必ずアースをしてください。
- ◆濡れた手で電源プラグを電源コンセントに差し込まないでください。
- ◆雨中や本機内部に水の入りやすい場所では、使用しないでください。
- ◆延長コードはアース線を備えた3芯キャプタイヤケーブルを使用し、屋外使用の場合は特に気を付けて丈夫な物をご使用ください。



警告




- ◆アース線をガス管に取り付けると爆発の恐れがあります。絶対にしないでください。
- ◆引火、爆発の恐れがあるのでガソリン、シンナー等の可燃性の液体やガスの近くでは使用しないでください。

- ①湿気のないところに置いてください。
- ②平坦でガタ付きのないところ、または平坦な作業台の上に置いてください。
- ③本機周りには充分なスペースを確保してください。特に長い材料を加工する場合には注意してください。
- ④長い材料を加工する場合にはパイプ受け台を使用し、本機が浮き上がる等の無理な力が掛からないようにしてください。
- ⑤電源には感電防止用漏電しゃ断器が設置されていることを確認してください。(※1)
- ⑥延長コードを使用する場合は、規格に適合したものをご使用ください。(※2)

※1：アース（接地）、漏電しゃ断器の確認

ご使用にさきだち、本機が接続される電源に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断装置（以下漏電しゃ断器）が設置されていることを確認してください。

また、本機は必ずアース（接地）をしてください。定格感度電流 15 ミリアンペア (mA) 以下、動作時間 0.1 秒以下の電流動作型の漏電しゃ断器が設置されている電源でお使いになる場合でも、より安全のためにアース（接地）されるようおすすめします。

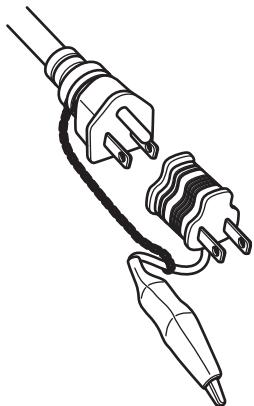

接地用差し込み口のない電源コンセントで使用される場合は左図のアースクリップをお使いになると便利です。アースクリップ、アース（接地）線は、念のために異常のないことを確認してからご使用ください。テスターや絶縁抵抗計などをお持ちでしたら、アースクリップと本機金属外枠との間の導通を確認してください。地中にアース極（アース板、アース棒）を埋め、アース線（接地）を接続するなどの接地工事は、電機工事士の資格が必要ですので、お近くの電気工事店にご相談ください。

漏電しゃ断器やアース（接地）については次の法規があります。

労働安全衛生規則（第333条 漏電による感電の防止、第334条 適用除外）

電気設備の技術基準（第18条 設備工事の種類、第28条 機械器具の鉄台および外箱の接地、第41条 地絡しゃ断装置等の施設）

※2：延長コードを使用する場合

電源の位置が離れていて延長コードが必要なときは、製品の最高の能率で故障なくご使用いただくために、電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ短くしてご使用ください。

芯線断面積	最大長さ
1.25mm ²	10m
2.0mm ²	15m
3.5mm ²	30m

左の表はコードの太さ（芯線断面積）によって、本機に使用できるコードの最大長さを示します。これ以上長いコードを使用すると、電流が十分流れず製品の能率が落ち、故障の原因になります。延長コードは必ずアース（接地）できるアース（接地）用の1芯を持つ3芯キャブタイヤケーブルをお使いください。

3) 作業環境の整備・確認

作業する場所が『ご使用上注意』の注意事項にかけられているような適切な状態になっているかどうか確認してください。

◎ 騒音防止規制について

騒音に関して、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じて、遮音壁を設けて作業してください。

ビーバー 6・6F

3. 操作

□ はじめに、切断作業を大まかに示します。

- ①運転前の準備をします。
- ②材料を本機に取り付けます。
- ③切断します。
- ④切断済み材料を取り外します。

次に、この内容を手順を追って詳細に説明します。

1) 運転前の準備



注意




- ◆被切断材に合った山数のノコ刃を選定してください。

選定については、機械に付いている選定表、または取扱説明書の選定表を参考にしてください。


- ◆被切断材に合った切断精度調整位置で作業してください。

指定以外のノコ刃山数、切断精度調整位置で切断しますと、切断能力が低下するばかりでなく、ノコ刃破損の原因となります。

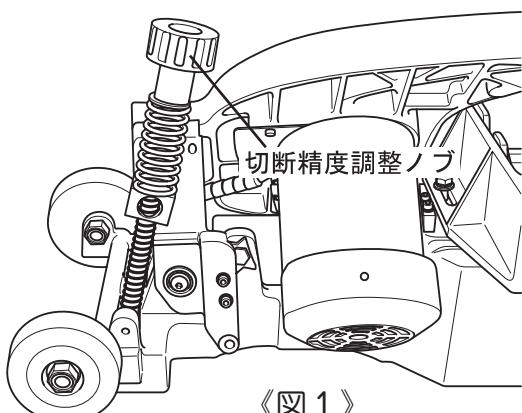


《図1》


- ①バイス上面の砂・土・切粉・ほこり等を取り除いてください。
(新品の場合はバイス上面に防錆油が塗ってありますので、きれいな布で拭き取ってください。)
- ②フレームを起した状態で、切断精度選定表に表示してある被切断材に合った位置に切断精度調整ノブをセットしてください。(切断精度調整ノブは押し下げて動かしピンを溝位置にセットしてください。)
《図1, 2》
- ③ノコ刃ガイドFを被切断材から30mm程度離した位置までせばめて、ご使用ください。6吋は後端。ノコ刃ガイドFの後端をフレーム側の数字に合わせていただくと、だいたいの目安になります。
(数字表示は2吋・4吋・6吋。) 《図3, 4》

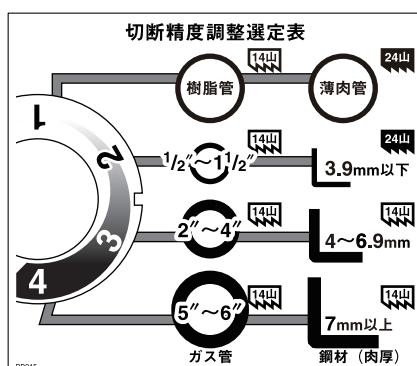

《図2》

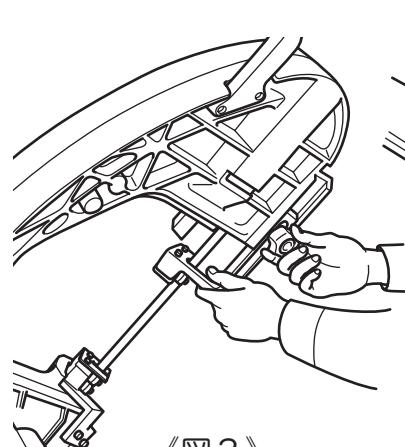

《図3》

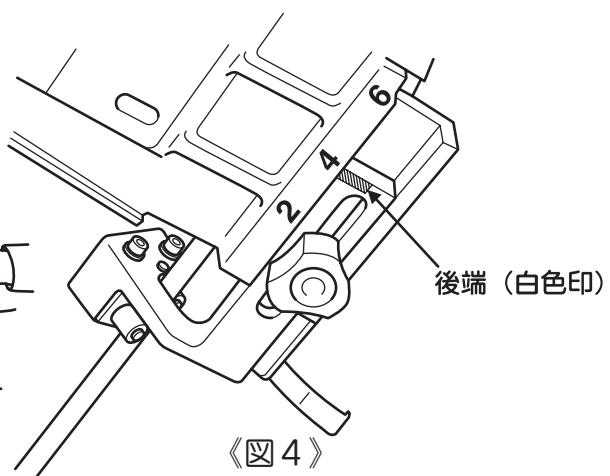

《図4》




警告




- ◆前面カバーを開く時には、ノコ刃の飛び出しに注意してください。
- ◆ノコ刃を正しく機械にセットしたら必ず前面カバーを閉じてください。
ノコ刃が切れたり、外れた時に事故やケガの原因になります。
- ◆調整作業の時は、必ず電源コードを抜いてください。
不意に回りだしたりし。事故やケガの原因になります

- ④前面カバーの止め具を外し、カバーを取り外してテンションハンドルを右（時計方向）の位置にセットしてください。 のこ刃が張ります。《図5, 6》
- ⑤ノコ刃を手で回して、回ることを確認してください。
- ⑥前面カバーを取り付けて、止め具で固定してください。
- ⑦スイッチがOFFになっている事を確認してから、電源コードを差し込んでください。

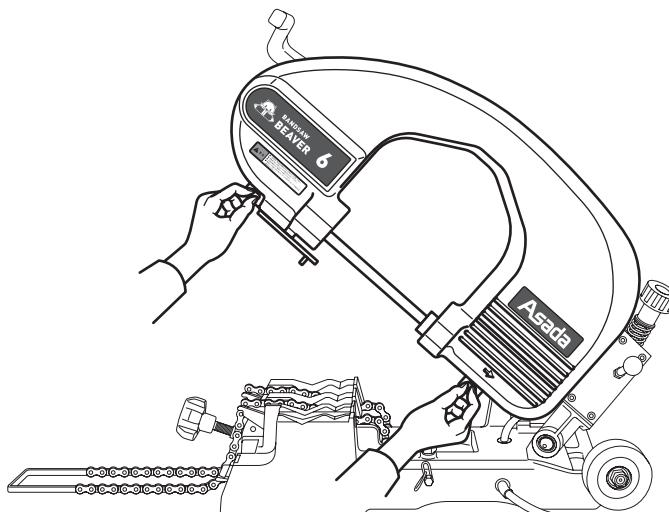

《図5》

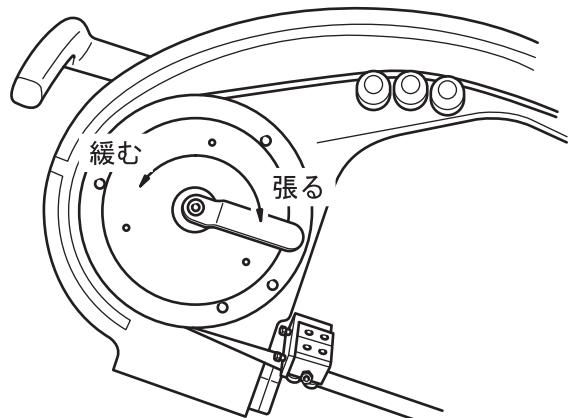

《図6》



注意




- ◆前面カバーが正しくセットされている事を確認した後、止め具で固定してください。
正しくセットされていない状態で切断作業をすると、止め具が破損して事故やケガの原因になります。
- ◆長尺物の切断にはパイプ受台を使用してください。
長尺物の切断作業をするときは、被切断材の重みで機械が不安定にならないようにパイプ受台を使用してください。
パイプ受台がないと、切断精度が悪かったり、機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ◆ノコ刃は鋭利ですから、素手で触らないでください。



ビーバー 6・6F

2) 材料を取り付ける（チェーンバイス式）

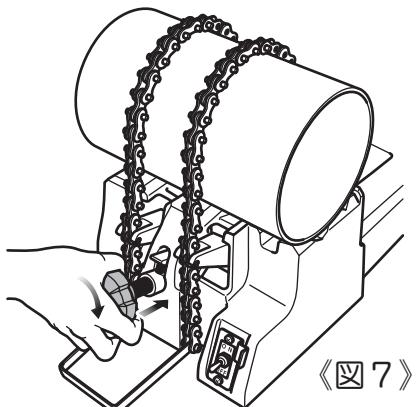

- ①被切断材の径にあったバイスV溝を使用してください。
※ガス管 1 1/2" 以下、丸棒φ 60 mm 以下のものは、V溝（小）でクランプしてください。それ以上はV溝（大）でクランプしてください。
- ②被切断材をバイスV溝に接する様に置きます。 チェーン把手を持ち、被切断材にチェーンを掛けクランパーでチェーンのピンをつかみ、クランプノブを回して被切断材を締め付けます。
※クランプノブは、クイッククランプ方式になっていますので、クランプノブを前方に押し込むとクランパーの早送りができます。 チェーンが張った所でクランプノブを回すと締め付ける事ができます。《図7》
底辺の長さ 70 mm 以下のアングル等は、V溝の途中にある平溝部分を利用すると便利です。

3) 切断作業

- ①把手を持って、ストッパーを解除させる為に、フレームを一度持ち上げてから、フレームを緩やかに降下させてスイッチを入れ、被切断材にノコ刃を置きます。




注意



- ◆被切断材には、ノコ刃をゆっくりと近づけてください。
急に落としたり強く押しこむと機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ◆新品のノコ刃の場合、斜断が出やすいため、ならし切断が必要です。
切断精度調整『1』の位置で被切断材を1~2回切断してください。

②切断終了時には、自動的にスイッチが切れます。

4) 材料を外す

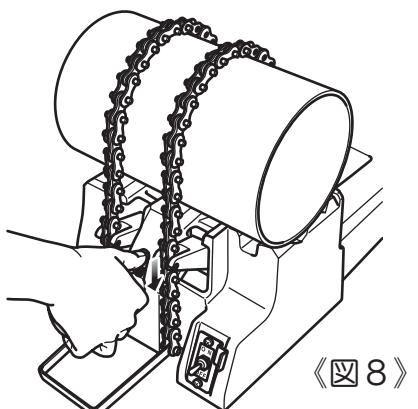

- ①切断終了後、被切断材を取り外します。
※クランプノブを1/2回転ほど緩めてから送りネジガイドを押すとクランパーの早戻しができます。《図8》




注意



- ◆切断直後の断片は高温になっています。直接手で触れないでください。
必ず、時間を置くかウエス等でお持ちください。 やけどをする恐れがあります。

2) 材料を取り付ける(平バイス式)

- ①六角ボルト2ヶ所を緩めてください。《図9》
- ②口金Rを切斷したい角度の目盛を合わせて、六角ボルト2ヶ所を締めてください。
- ③口金Fはクイック式になっておりますので、口金Fを被切斷材に近づけてクランプハンドルを回すと、素早く締め付けができます。

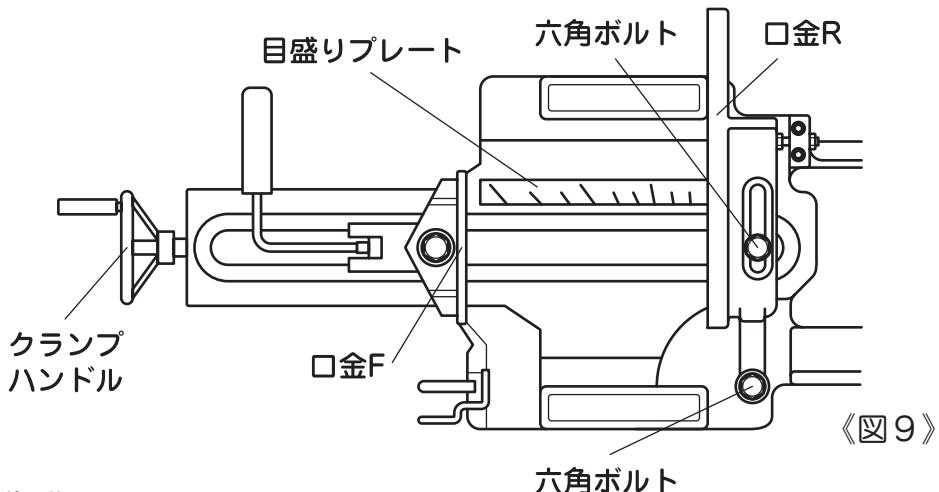

《図9》

3) 切断作業

- ①把手を持って、ストッパーを解除させる為に、フレームを一度持ち上げてから、フレームを緩やかに降下させてスイッチを入れ、被切斷材にノコ刃を置きます。
※角度切りの時には、被切斷材にノコ刃が少し食い込むまで、フレーム把手を手でさえてください。



注意

- ◆被切斷材には、ノコ刃をゆっくりと近づけてください。
急に落としたり強く押しこむと機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ◆新品のノコ刃の場合、斜断が出やすいため、ならし切断が必要です。
切断精度調整『1』の位置で被切斷材を1~2回切断してください。

- ②切断終了時には、自動的にスイッチが切れます。

4) 材料を外す

- ①切斷終了後、被切斷材を取り外します。
※クランプハンドルを緩めてから口金Fを被切斷材から離すと素早く緩める事ができます。



注意


- ◆切斷直後の断片は高温になっています。直接手で触れないでください。
必ず、時間を置くかウエス等でお持ちください。 やけどをする恐れがあります。

ビーバー 6・6F

5) 使用後の清掃



警告

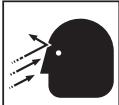


◆切粉をエアーで吹き飛ばさないでください。目に入り失明するがあります。



◆切粉は鋭利ですから、素手で触らないでください。必ず手袋をはめて作業してください。

①本機上や周りに散乱している切粉を取り除きます。

6) 保管

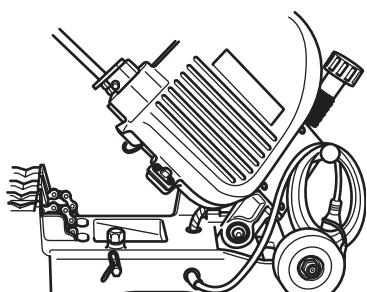

《図10》

- 電源コードを適当なリング状にしてコード掛けに掛けて保管してください。《図10》
- 前面カバーの止め具を外し、カバーを取り外してテンションハンドルを左（反時計方向）の位置にセットした状態で保管してください。《図6》
- 切断精度調整ノブを『4』荷重に合わせた状態で保管してください。《図1》

4. 保守・点検

1) 各部の交換

1-1) ノコ刃の交換



警告



◆ノコ刃の交換時は、必ず電源コードを抜いてください。
不意に回りだしたりし。事故やケガの原因になります。


◆前面カバーを開く時には、ノコ刃の飛び出しに注意してください。

◆ノコ刃を正しく機械にセットしたら必ず前面カバーを閉じてください。
ノコ刃が切れたり、外れた時に事故やケガの原因になります。

注意



- ◆ノコ刃に付着している油や汚れを完全に拭き取ってから取り付けてください。
ノコ刃が切れたり外れた時に事故やケガの原因になります。
- ◆前面カバーが正しくセットされている事を確認した後、止め具で固定してください。
正しくセットされていない状態で切断作業をすると、止め具が破損して事故やケガの原因になります。
- ◆新品のノコ刃の場合、斜断が出やすいため、ならし切断が必要です。
切断精度調整『1』の位置で被切断材を1～2回切断してください。
- 
- ◆ノコ刃は鋭利ですから、素手で触らないでください。

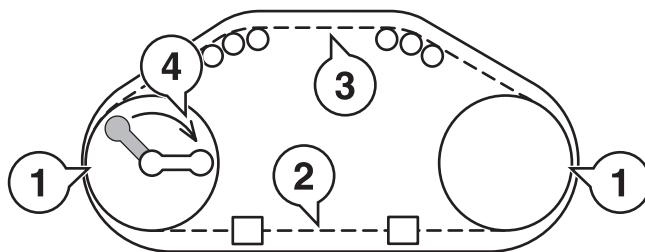

《図11》


- ①前面カバーの止め具を取り外してください。《図5》
- ②テンションハンドルを左（反時計方向）へ回してください。ノコ刃が緩みます。《図6》
- ③ノコ刃を《図11》の逆順で取外してください。
- ④新品のノコ刃を《図11》の順番で取り付けてください。
- ⑤テンションハンドルを右（時計方向）へ回してください。ノコ刃が張ります。
- ⑥ノコ刃を手で回して、回ることを確認してください。
- ⑦前面カバーを取り付けて、止め具で固定してください。

1-2) プーリゴムの交換


警告



- ◆プーリゴムの交換時は、必ず電源コードを抜いてください。
不意に回りだしたりし。事故やケガの原因になります
- ◆前面カバーを開く時には、ノコ刃の飛び出しに注意してください。

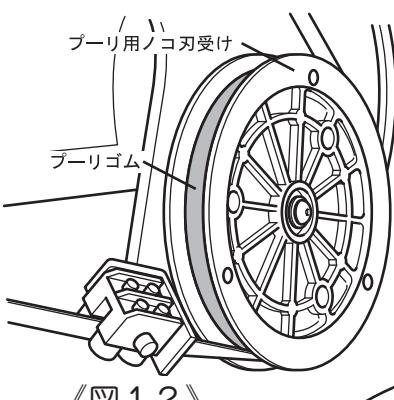

《図12》

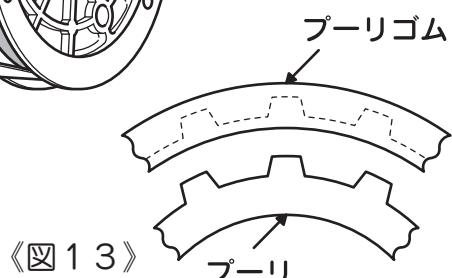

《図13》

- ①1-1) ノコ刃の交換の①～③を参照して、ノコ刃を取り外してください。
- ②ドライバー等でプーリ用ノコ刃受けを外してください。《図12》
- ③プーリゴムの外周を手等で外側に引っ張ると外れます。
- ④新品のプーリゴムを円周方向に広げ、プーリの凸凹に順次はめ込んでください。《図13》
- ⑤はめ込んだらプーリを手で回し、凸凹に入りこんでいる事を確認してください。※プーリゴムに油等が付着している場合は、必ず拭き取ってください。
- ⑥プーリ用ノコ刃受けを取り付けてください。
- ⑦ノコ刃を《図11》の順番で取り付けてください。
- ⑧1-1) ノコ刃の交換の⑤～⑦を参照して、ノコ刃を取り付けてください。

ビーバー 6・6F

2) 斜断修正方法

2-1) 斜断修正方法（チェーンバイス式・平バイス式共用）



警告



◆斜断修正時は、必ず電源コードを抜いてください。

不意に回りだしたりし。事故やケガの原因になります

※斜断した場合はノコ刃ガイドヘッドのボールベアリングの磨耗を確認してください。

●背押えボールベアリングが磨耗している場合

ノコ刃押えボールベアリングを外し、調整ボルトをぬいて背押えボールベアリングを交換してください。（F, R共に）

●ノコ刃押えボールベアリングが磨耗している場合

すべてのノコ刃押えボールベアリングを交換してください。（F, R共に）
ボールベアリング下のUナットを外すとボールベアリングが抜けます。

※ボールベアリングを交換しても斜断が直らない場合は、次の手順で修正してください。

①SGP 100Aのパイプを用意します。（その他の材料でも可）

②通常の状態で1カットします。（上下が解るようにパイプ端面に印を付けてください。）

③パイプを反転させてから、厚さ5mmくらいでもう1カットします。（上下左右の印を付けてください。）



注意



◆切断直後の断片は高温になっています。直接手で触れないでください。

必ず、時間を置くかウエス等でお持ちください。 やけどをする恐れがあります。

④その切れ端の上下左右の厚みを定規又はノギス等で測定します。 この厚みの差が斜断です。

斜断量は、この差の半分です。

⑤1-1) ノコ刃の交換の①～③を参照して、ノコ刃を取り外してください。


⑥ノコ刃ガイドの固定ボルト2本とノコ刃ガイドヘッドのロックナットを緩めて調整ボルトを右又は左に回して、ノコ刃ガイドヘッドの角度を調整してください。

・上が厚いとき……調整ボルトを左に回してください。

・下が厚いとき……調整ボルトを右に回してください。

※調整ボルトを1/4回転回すと約0.4mm調整できます。（100Aの場合）《図14》

調整は必ずノコ刃ガイドF, R共に同じ量行ってください。（調整後は必ず調整ボルトの先端がノコ刃ガイドの面に接地している事を確認してください。）

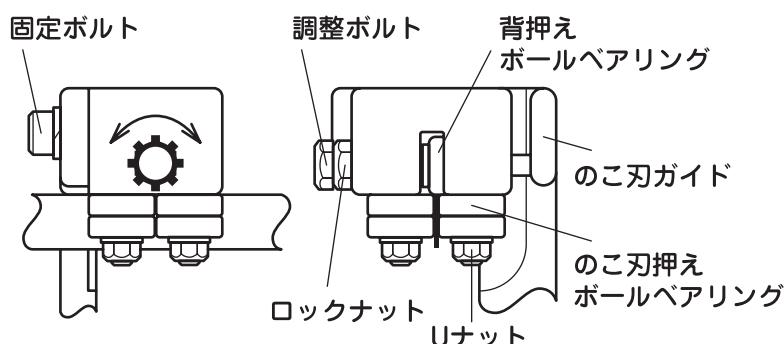

※修正の操作方法は前面カバーの内側にもあります。

- ⑦ノコ刃を《図11》の順番で取り付けてください。
- ⑧1-1) ノコ刃の交換の⑤～⑦を参照して、ノコ刃を取り付けてください。
- ⑨手順①～④で斜断を確認してください。

2-2) 斜断修正方法(平バイス式)




警告



- ◆斜断修正時は、必ず電源コードを抜いてください。
不意に回りだしたりし。事故やケガの原因になります

- ①2-1) 斜断修正方法の①～④の手順で斜断量を測定してください。
- ②口金Rの固定ボルト2本とロックナットを緩め調整ボルトを回して口金Rの角度を調整してください。
 - ・ノコ刃ガイドヘッドF側が厚い…………調整ボルトを右に回してください。
 - ・ノコ刃ガイドヘッドR側が厚い…………調整ボルトを左に回してください。
- ※調整ボルトを1回転回すと約1mm調整できます。
- ③手順①～④で斜断を確認してください。

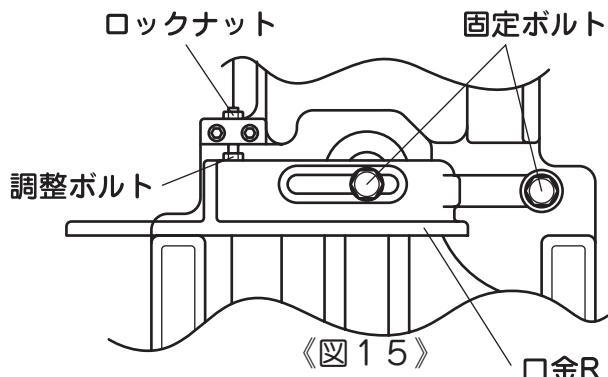

ビーバー 6・6F

3) 日常の点検と手入れ




注意




- ◆モータ部は水等で濡らさないでください。

- 電源プラグ、電源コードや延長コードが損傷していたら、すぐに交換してください。
- ノコ刃の刃欠け、損傷はないか確認してください。刃欠け、損傷のある場合はノコ刃を交換してください。(ノコ刃の交換方法は、1-1) ノコ刃の交換を参照してください。)

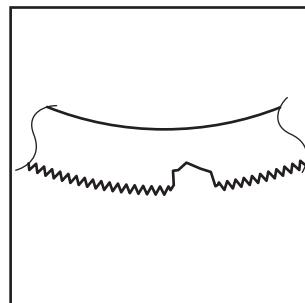

- 背押えボールベアリング及びノコ刃押えボールベアリングの点検をしてください。正しくセットされていないと、切断精度が悪くなる原因となります。ボールベアリングが磨耗している時は新品と交換してください。(両側共すべて取り換えてください。)

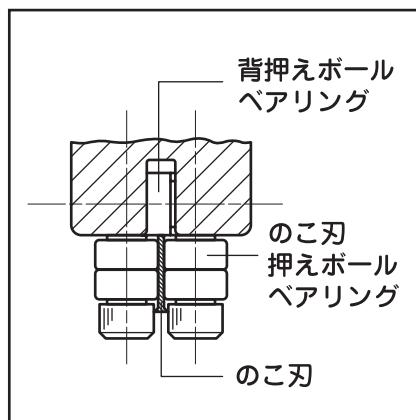

- 各部の取り付けネジが緩んでいないか確認してください。緩んだまま使用すると危険ですので増し締めをしてください。
- 本機に付いているゴミや切粉を拭き取ってください。
- 長期間使用しない場合は、錆止めをして保管してください。


5. 修理・サービスを依頼される前に

トラブル	原 因	処 置
斜め切断	切断精度調整セット不良。	被切断材に合わせて切断精度調整部をセットしてください。
	ノコ刃のセットが悪い。	ノコ刃をノコ刃ガイドのベアリングに正しくセットしてください。
	斜断が発生したノコ刃使用の場合。又はノコ刃の磨耗	ノコ刃を交換してください。
	ノコ刃山数が被切断材に合っていない。	被切断材に合った山数のノコ刃を選定してください。
	ノコ刃ガイド部、ベアリングの磨耗。	ベアリングの交換。(交換は左右同時に実行ください。)
	切断中に被切断材が動いた。	被切断材をV溝又は平面に接した状態で締め付けてください。
	被切断材の締め付け状態	長方形のものは高さ方向がなるべく低くなる様に締め付けてください。
	テンションハンドルのセット不良	テンションハンドルを締める方向へ正しくセットしてください。
	ノコ刃ガイドFの操作不足	ノコ刃ガイドFを被切断材に近づけてセットしてください。
	純正品以外のノコ刃使用	純正品ノコ刃を使用してください。
切断時間が長い	ならし切断が不十分	新品のノコ刃の場合、ならし切断が必要です。
	ノコ刃荷重が軽い	被切断材に合わせて切断精度調整部をセットしてください。
	ノコ刃山数、ノコ刃荷重が被切断材に合っていない。	被切断材とノコ刃及び精度選定表により、ノコ刃山数、ノコ刃荷重を選択してください。
	精度調整部、スライドロッドの変形、キズ。	スライドロッドを交換してください。
	ノコ刃の磨耗。	ノコ刃を交換してください。

ビーバー 6・6F

トラブル	原因	処置
刃欠け	ノコ刃荷重が重い	被切断材に合わせて切断精度調整部をセットしてください。
	切断中に被切断材が動いた。	被切断材をV溝又は平面に接した状態で締め付けてください。
	ノコ刃を衝撃的に被切断材に当てた。	ゆっくり近づけ静かに置いてください。
	ノコ刃山数が被切断材に合っていない。	被切断材により、ノコ刃山数を選択してください。
切断中の振動	テンションハンドルのセット不良	テンションハンドルを締める方向へ正しくセットしてください。
	前面カバーが正しく閉まっていない。	前面カバーを正しく取り付けてください。
ノコ刃はずれ	ノコ刃山数が被切断材に合っていない。	被切断材により、ノコ刃山数を選択してください。
	ノコ刃のセットが悪い。	ノコ刃をノコ刃ガイドのベアリングに正しくセットしてください。
	ノコ刃・ブーリゴム・被切断材・ノコ刃ガイド及びベアリング部に油等がついている。	油等を拭き取ってください。
	従動ブーリの摺動性が悪い。	異物を除去してください。
	テンションハンドルのセット不良	テンションハンドルを締める方向へ正しくセットしてください。
	ブーリゴムの磨耗	ブーリゴムを交換してください。
ノコ刃のもぐり込み	切断終了時に、ノコ刃が被切断材より下がっている。	ストップボルトを調整してノコ刃の位置を上げてください。
モータが回らない	過負荷保護装置が作動している。	スイッチをOFFにして、過負荷保護装置復帰ボタンを押す。
	電圧降下又はコードリールの長い物を使用している。	容量の大きいコードリールを使用してください。 (P. 13 参照してください。)
クランプできない(チーズバイス)	クランプボルト・送りねじガイドの磨耗	クランプボルトを交換してください。

6. 配線図

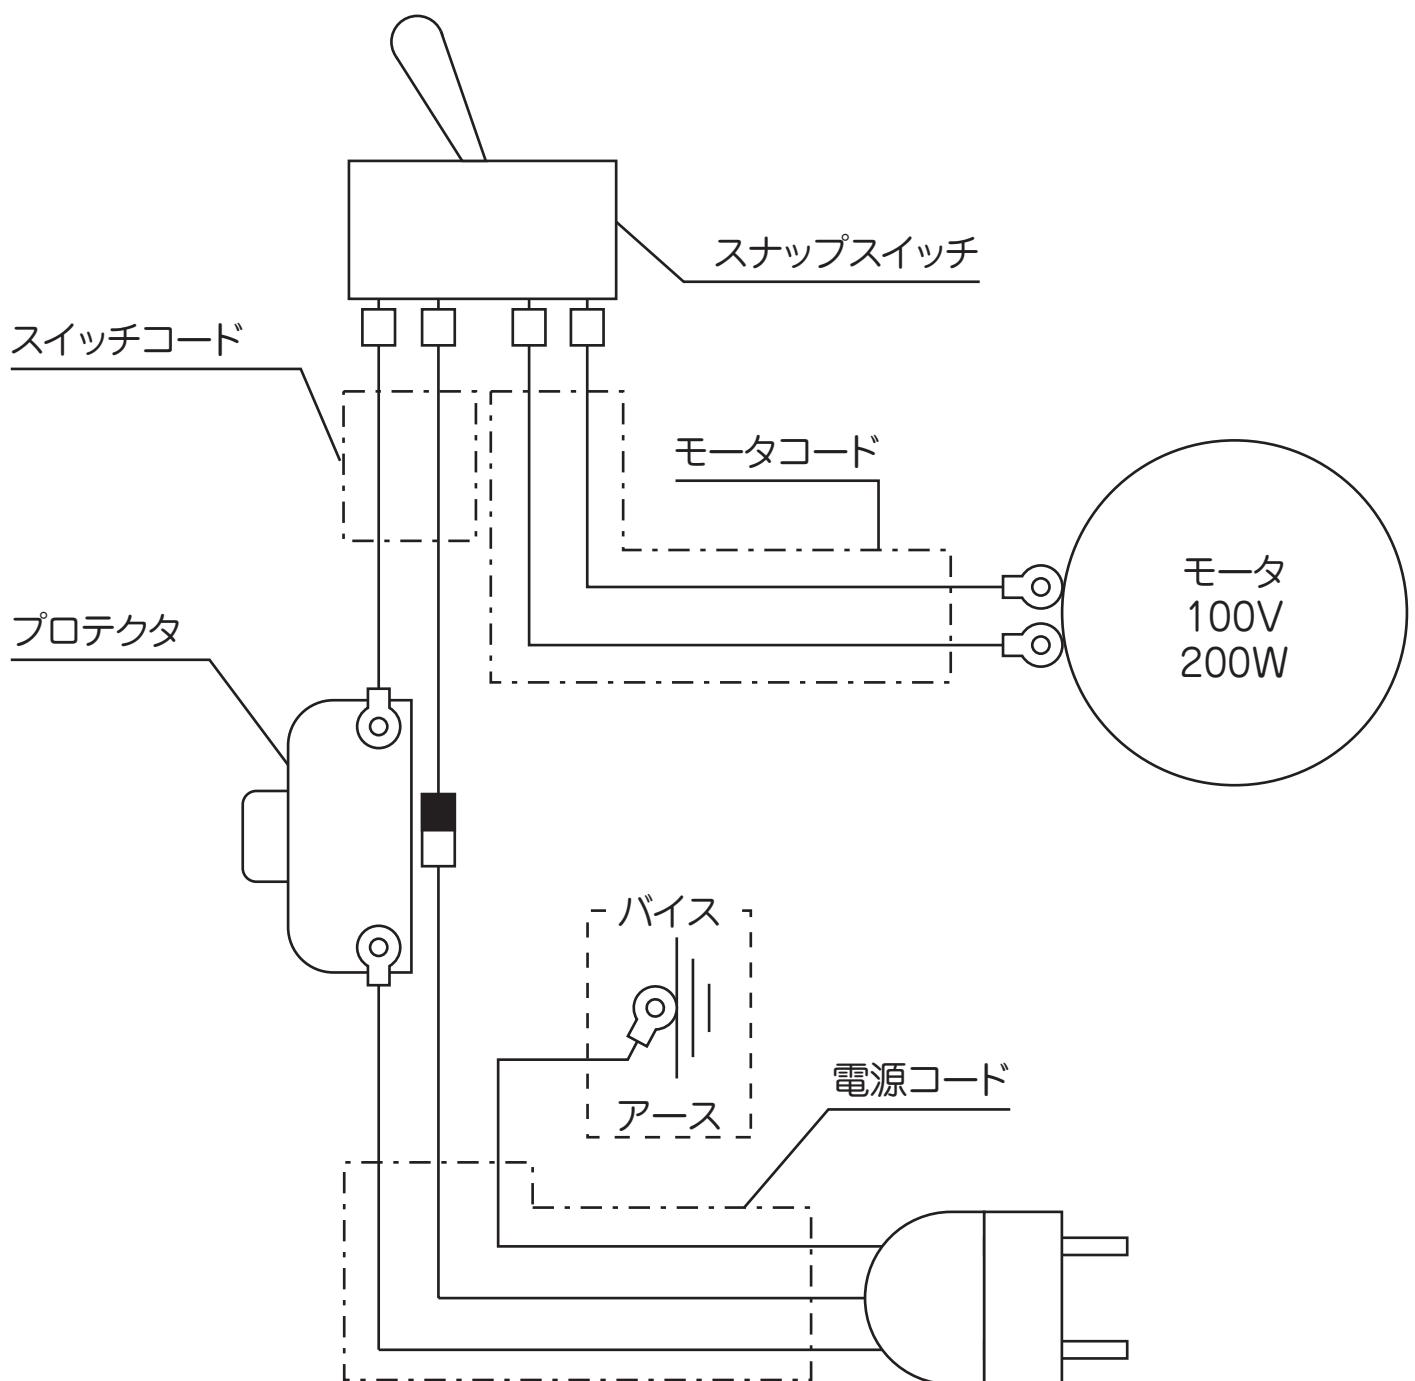

ビーバー 6・6F

BEAVER 6・6F

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問い合わせや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :

購入年月日 : 年 月

お買い求めの販売店 :

Asada アサダ株式会社

本社／名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支店／東京・名古屋・大阪

営業所／札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台灣淺田股份有限公司 (台北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海淺田進出口有限公司 (上海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

0120-114510(イイシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)